

**INSTRUTHERM**

VENDAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO  
Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda.  
Rua Jorge de Freitas, 274 - Freguesia do Ó  
São Paulo - SP - CEP: 02911-030  
Vendas: (11) 2144-2800 – Ass. Técnica: (11) 2144-2820  
Suporte Técnico: (11) 2144-2802 - Fax: (11) 2144-2801  
E - mail : [instrutherm@instrutherm.com.br](mailto:instrutherm@instrutherm.com.br)  
Site: [www.instrutherm.com.br](http://www.instrutherm.com.br)

27/11/07

**INSTRUTHERM**

## MANUAL DE INSTRUÇÕES



**MEDIDOR DE VIBRAÇÃO E  
TACÔMETRO COM RS-232  
MODELO MV-690**

## 1. Características

### Função Medidor de Vibração

• Aplicações para monitoramento de vibração em máquinas industriais: Todas as vibrações de máquinas industriais. O nível de vibração é um guia útil da condição em que a máquina se encontra. Balanceamento, desalinhamento e folga da estrutura resultam o aumento do nível de vibração, indicando que a máquina necessita de manutenção.

- Escala de aceleração: 200m/s<sub>2</sub>
- Escala de deslocamento: 2mm
- Unidade de exibição imperial e métrica
- Medição RMS para aceleração e velocidade
- Medição de pico a pico para deslocamento
- Função "Peak" para aceleração, velocidade e deslocamento
- Escala de frequência de 10Hz – 1kHz, sensibilidade relativa de acordo com a norma ISO 2954
- Função Zero
- Função data logger com seleção de tempo de amostragem, pode salvar até 1000 pontos de dados na memória
- Botão Data Hold: Congela a leitura no display
- Memória máxima e mínima, com leitura do valor RMS ou deslocamento
- Desligamento automático ou manual
- Medidor de vibração profissional fornecido juntamente com sensor de vibração e base magnética

### Função Tacômetro (foto, contato);

- Fonte de detecção de luz laser, ampla escala de medição de até 1,5 metros, útil em aplicações de medições RPM onde a máquina pode representar risco ao operador ou quando o acesso se torna difícil ou impossível.
- O melhor tacômetro já elaborado. 2 em 1, uma combinação entre foto-tacômetro e tacômetro.
- Escala de medição de 0,5 a 100,000 RPM, 0,1 RPM de resolução para o valor medido (< 1000 RPM).
- Circuito microprocessador e alta precisão de 0,05%.
- Memória com função de retomada. O último valor e o valor mínimo são armazenados automaticamente na memória.

### Função Geral

- Display de cristal líquido (LCD)

## Termos de Garantia

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 12 meses a partir da data da compra.

Exclui-se de garantia os seguintes casos:

- a) Uso incorreto, contrariando as instruções.
- b) Aparelho violado por técnicos não autorizados.
- c) Quedas e exposição a locais inadequados.

### Observações

- Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da

Instrutherm,

- Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de trânsito.

- No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.

- Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o N.º da Nota Fiscal de venda da Instrutherm, Código de Barras e N.º de Série do Equipamento.

**-Todas as despesas de fretes (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador.**

## 12. Lista de Acessórios

### Acessórios fornecidos

- Sensor de vibração
- Base magnética
- Fita refletiva (600mm)
- Cone de borracha (Adaptador de RPM)
- Funil de borracha (Adaptador de RPM)
- Estojo para transporte
- Manual de instruções

### Acessórios opcionais (vendidos separadamente)

- Software de aquisição de dados mod. SW-U801
- Software mod.S-100 (utilizado para descarregar os dados armazenados no DATA LOGGER).
- Cabo RS-232 mod. CRS-20
- Cabo adaptador USB mod. CRS-80
- Certificado de calibração

- Medição infravermelha de temperatura sem contato através do sensor de temperatura IR (infravermelho)
- Interface serial RS-232
- Software de aquisição de dados (opcional)
- Alta performance
- Indicador de bateria fraca
- Gabinete compacto e resistente
- Instrumento de acordo com a NORMA ISO2954
- Estojo para transporte

## 2. Especificações

### 2-1 Função de vibração

Escala de velocidade	0,5 a 199,9mm/s	
	0,05 a 19,99 cm/s	
	0,02 a 7,87 in/s	
Escala de aceleração	0,5 a 199,9 m/s <sup>2</sup>	
	0,05 a 20,39g	
	2 a 656 ft/s <sup>2</sup>	
Deslocamento (p-p) <i>Pico a Pico</i>	0,005 a 1,999mm	
	0,002 a 0,078"	
Escala de freqüência	10Hz a 1KHz • A sensibilidade relativa durante a escala de freqüência está de acordo com a norma ISO 2954 referência	
Função	Velocidade	RMS, Pico, Max, Hold (Pico)
	Aceleração	RMS, Pico, Max, Hold (Pico)
	Deslocamento	p-p, Max, Hold (p-p)
	• Pico (peak): Mede o valor de pico • p-p: Valor de pico a pico • Max. Hold: Congela o valor máximo de pico ou p-p	
Precisão	± (5% + 2d) leitura, 160Hz, 80Hz • 23 ± 5°C	
Ponto de calibração	Velocidade	50mm/s (160Hz)
	Aceleração	50m/s <sup>2</sup> (160Hz)
	Deslocamento	0,05mm (160Hz)
Data Hold	Congela a leitura desejada	

Memória	Valor máximo e mínimo • As funções da memória estão disponíveis apenas para RMS (Ace, Vel) e deslocamento (p-p)	
Tempo de amost.	Aprox. 1 segundo	
Data Logger	Função data logger "requer software opcional Mod.S-100" Com seleção de tempo de amostragem, pode-se salvar até 1000 pontos de dados na memória.	
Tempo de amostragem do data logger	Manual	Pressione o botão de função data logger para salvar até 1000 pontos de dados na memória
	Automático	1, 2, 10, 30, 60, 600, 1800, 3600s.

## 2-2 Função tacômetro (Foto, contato)

Escala	Foto-tacômetro: 10 a 99,999 RPM	
	Tacômetro de contato: 0,5 a 19,999 RPM	
	Velocidade de superfície: 0,05 a 1,999,9 m/min	
	Velocidade de superfície: 0,2 a 6,560 ft/min	
Precisão	± (0,05% + 1 dígito)	
	0,1 RPM	< 1,000 RPM
	1 RPM	≥ 1,000 RPM
	0,01 m/min	< 100m/min
	0,1 m/min	≥ 100 m/min
	0,1 ft/min	< 1,000 ft/min
	1 ft/min	≥ 1,000 ft/min
Distância de detecção do foto-tacômetro	50-1,500mm (tipicamente) • As especificações da distância de detecção são levadas em consideração de acordo com a dimensão da fita refletida que é de 10mm2 e o valor de medição do RPM que é 1,800 PPM. A distância máxima e mínima de detecção pode ser diferente dependendo do ambiente, quantidade de fita refletiva ou o valor de RPM maior que 1800 RPM.	
Fonte da luz laser	• Menor que 1mW • Diodo laser classe 2. vermelho. Largura de onda de aproximadamente 645 nm	
Memória	Max., Min., Último valor	

## Máquinas de médio porte, motores elétricos com saída de 15 a 75 KW, sem base especial (Grupo M)

Bom	0 a 1,12 mm/s
Aceitável	1,13 a 2,80 mm/s
Permissível	2,81 a 7,1 mm/s
Perigoso	> 7,1 mm/s

## Máquinas de grande porte em bases pesadas (Grupo G)

Bom	0 a 1,80 mm/s
Aceitável	1,81 a 4,5 mm/s
Permissível	4,51 a 11,2 mm/s
Perigoso	> 11,2 mm/s

## Máquinas de grande porte e máquinas com turbo e base especial (Grupo G)

Bom	0 a 2,80 mm/s
Aceitável	2,81 a 7,10 mm/s
Permissível	7,11 a 18,0 mm/s
Perigoso	> 18,2 mm/s


## 11. Tabela de Sensibilidade Relativa de Acordo com ISO 2954

Frequência	Sensibilidade relativa		
	Valor Normal	Valor Mínimo	Valor Máximo
10Hz	1,0	0,8	1,1
20 Hz	1,0	0,9	1,1
40 Hz	1,0	0,9	1,1
80 Hz	1,0	1,0	1,0
160 Hz	1,0	0,9	1,1
500 Hz	1,0	0,9	1,1
1000 Hz	1,0	0,8	1,1

### Ajuste RS-232

Escala	9600
Paridade	Sem paridade
Número de bit de dados	8 bits de dados
Número de bit de parada	1 bit de parada

### 8. Substituição das Pilhas

1. Quando o símbolo  for exibido no display, é necessário a substituição das pilhas. No entanto pode-se realizar medições por mais algumas horas após a indicação de bateria fraca sem que o instrumento se torne impreciso.
2. Abra a tampa do compartimento de pilhas e remova as pilhas velhas.
3. Substitua as pilhas velhas por 4 novas pilhas de 1,5V alcalinas tamanho "AA" e recoloque a tampa do compartimento.
  - Verifique com atenção a polaridade correta das pilhas.
4. Certifique-se de que a tampa do compartimento de pilhas, presa após a substituição das mesmas.

### 9. Escalas de Classificação

Para avaliar máquinas e equipamentos de acordo com a norma ISO 2372 e VDI 2056, quatro tipos diferentes de quatro grupos de máquinas com quatro escalas de classificação e seus limites para severidade de vibração (mm/s) são determinados

As classificações para cada grupo de máquina são especificadas abaixo:


### Máquinas pequenas, motores elétricos de produção de até 15KW (Grupo K)

Bom	0 a 0,71 mm/s
Aceitável	0,71 a 1,80 mm/s
Permissível	1,81 a 4,5 mm/s
Perigoso	> 4,5 mm/s

### 2-3 Função Geral

Display	Dimensões: 45 x 48 mm	
Circuito	Circuito de microcomputador	
Saída de dados	Interface serial RS-232	
Temperatura de op.	0 a 50°C (32 a 122°F)	
Umidade de op.	> 80% UR	
Alimentação	4 pilhas de 1,5V "AA" (Alcalina)	
Consumo de energia	Vibração	Aprox. 10,5 mA
	Tacômetro	Aprox. 21mA
Peso	Medidor	397g
	Sensor com base magnética	110g
Dimensões	Medidor	46,8 x 75,5 x 188 mm
	Sensor de vibração	18mmØ x 40 mm

### 3. Descrição do Instrumento

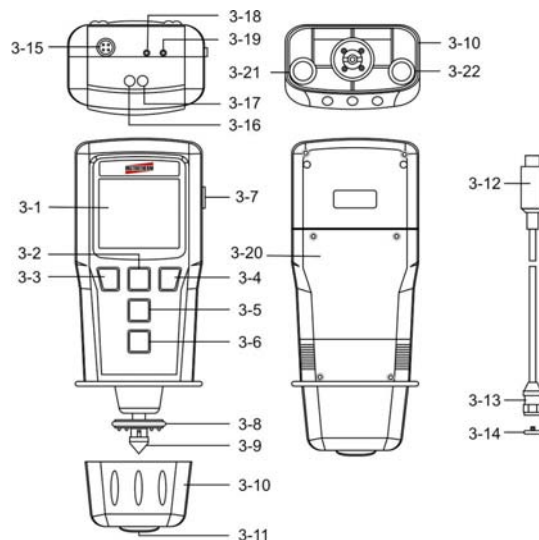


- 3-1. Display
- 3-2. Botão Power (vibração)
- 3-3. Botão Hold/Esc/Zero
- 3-4 Botão Enter/REC
- 3-5. Botão Function/Send
- 3-6 Botão Unit/Logger
- 3-7 Botão de operação (Tacômetro)
- 3-8. Roda de velocidade de superfície (tacômetro)
- 3-9. Ponta cônica
- 3-10. Tapa de proteção
- 3-11. Parafuso da tampa de proteção
- 3-12. Conector do cabo (sensor de vibração)
- 3-13. Sensor de vibração
- 3-14. Base magnética
- 3-15. Soquete de entrada (sensor de vibração)
- 3-16. Laser (Foto-tacômetro)
- 3-17. Sensor de detecção (Foto-tacômetro)
- 3-18. Soquete de entrada do sensor infravermelho
- 3-19. Terminal de saída RS-232
- 3-20. Tapa do compartimento de bateria
- 3-21. Cone de borracha (Adaptador de RPM)
- 3-22. Funil de borracha (Adaptador de RPM)

#### 4. Procedimento de Medição de Vibração

##### 4-1. Procedimento básico

1. Conecte o cabo do sensor a entrada "BNC" do instrumento.
2. Pressione o botão Power para ligar o instrumento.
3. a. Para medir aceleração, pressione o botão "Unit", o display exibirá os indicadores "ACC", mm/s e "RMS".  
b. Para medir velocidade, pressione o botão "Unit", o display exibirá os indicadores "VEL", mm/s e "RMS"  
c. Para medir deslocamento, pressione o botão "Unit", o display exibirá os indicadores "DISP (p-p)", "mm".
4. Caso a superfície do objeto que está sendo medido não seja de material ferroso, segure o sensor de vibração e toque a superfície do objeto, conforme a figura a seguir:

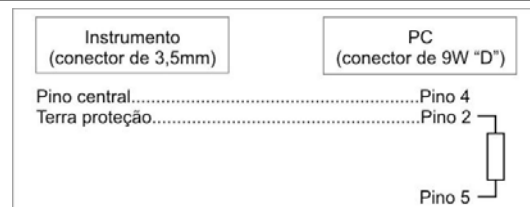

O dado composto por 16 dígitos será exibido no seguinte formato:

**D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0**

Cada dígito indica o status a seguir:

D15	Palavra inicial = 02		
D14	4		
D13	1		
D12, D11	Indicador		
Por exemplo mm/s = 93 D12 = 9, D11 = 3	mm/s = 93	ft/s <sup>2</sup> = 97	Ft/min. = 11
	cm/s = 95	mm = 94	°C = 01
	in/s = 98	Inch (polegada) = 96	°F = 01
	m/s <sup>2</sup> = 92	RPM = 27	
	g = 57	m/min = 60	
D10	Polaridade 0 = Positivo 1 = Negativo		
D9	Ponto decimal (DP), posição da direita para a esquerda. 0 = Nenhum DP 1 = 1 DP 2 = 2 DP 3 = 3 DP		
D8 para Da	Valor exibido, D8 = MSD, D1 = LSD Por exemplo: Caso o valor seja 1234m então D8 para D1 é: 00001234		
D0	Palavra final		

### 5-5. Retomada de memória

1. Uma leitura do “Último valor”, “Valor máximo” e “Valor mínimo” pode ser obtida e memorizada automaticamente na memória apor soltar o “botão de operação”.
2. Ao finalizar o procedimento (após soltar o botão de operação), os valores memorizados podem ser exibidos no display sempre que:
  - a. Pressione o botão “REC” para exibir o valor máximo (“LA” e o último valor serão exibidos alternadamente no display).
  - b. Segundo, pressione o botão “REC” novamente para exibir o valor máximo (“UP” e o valor máximo serão exibidos alternadamente no display).
  - c. Terceiro, pressione o botão “REC” novamente para exibir o valor mínimo (“dn” e o valor mínimo serão exibidos alternadamente no display).




### 6. Procedimento de Medição de Temperatura IR (infravermelho)


1. Desligue o instrumento.
2. Prepare o sensor de temperatura infravermelho (opcional), conecte o sensor a entrada do sensor IR.
3. Ligue o instrumento.
4. Ligue o sensor de temperatura IR.

### 7. Interface Serial RS-232

Um cabo RS-232 pode ser conectado ao instrumento através do terminal de 3,5mm. A saída do conector é um dado de 16 dígitos que pode ser utilizado para as aplicações específicas do usuário. Para que o instrumento possa ser conectado a um computador é necessário um cabo RS-232 com as seguintes especificações.

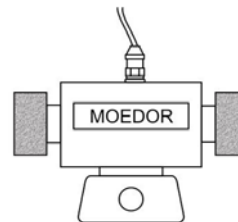

5. Caso a superfície do objeto que está sendo medido seja de material ferroso, conecte o sensor de vibração a base magnética e toque a superfície do objeto, conforme a figura abaixo:

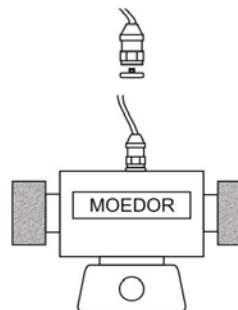

### 4-2. Seleção de unidade (Imperial/Métrico)

Durante a medição, pressione o botão “Unit” e segure por pelo menos 2 segundos, o display pode alternar de unidade imperial para unidade métrica ou vice-versa.

A unidade métrica é:

Medição de aceleração:  $m/s^2$  ou g.

Medição de velocidade: mm/s ou cm/s.

Medição de deslocamento 9 (p-p): mm

A unidade imperial é:

Medição de aceleração:  $\text{m/s}^2$  ou g.

Medição de velocidade: inch/s (polegada/s).

Medição de deslocamento (p-p): inch (polegada)

#### 4-3. Seleção de função (RMS/PEAK/MAX HOLD)

Ao pressionar o botão “Função/Send” durante a medição de aceleração, velocidade ou deslocamento, pode-se selecionar as seguintes funções:

	Função 1	Função 2	Função 3
Aceleração (indicador)	ACC RMS	ACC PEAK	ACC PEAK MAX HOLD
Velocidade (indicador)	VEL RMS	VEL PEAK	VEL PEAK MAX HOLD
Deslocamento (indicador)	RMS DISP (p-p)	-----	MAX HOLD

##### 1. Função 1 (RMS para ACC, VEL, p-p para DISP):

**A função 1 é a função de operação básica, para operação geral selecione a função 1.**

- Caso a função de aceleração esteja medindo o valor RMS o display exibirá os indicadores “ACC” e “RMS”.
- Caso a função de velocidade esteja medindo o valor “RMS” o display exibirá os indicadores “VEL” e “RMS”.
- Caso a função de deslocamento esteja medindo o valor “p-p” (pico a pico), o display exibirá os indicadores “VEL” e “PEAK”.

##### 2. Função 2 (Peak para ACC e VEL):

- Caso a função de aceleração esteja medindo o valor “Peak” o display exibirá os indicadores “ACC” e “PEAK”.
- Caso a função de velocidade esteja medindo o valor “Peak” o display exibirá os indicadores “VEL” e “PEAK”.

##### 3. Função 3 (Max. hold. Para ACC., VEL e DISP)

- Caso a função de aceleração esteja medindo o “Max. peak” (pico máximo) o display exibirá os indicadores “ACC” e “PEAK”.
- Caso a função de velocidade esteja medindo o valor “Max. peak” juntamente com a função hold, o display exibirá os indicadores “VEL” e “MAX. HOLD”.

a. Medição de contato de RPM, o display exibe o indicador “RPM”.

b. Medição de velocidade de superfície ( $\text{m/min.}$ ), o display exibe o indicador “ $\text{m/min}$ ”.

c. Medição de velocidade de superfície ( $\text{ft/min}$ ), o display exibe o indicador “ $\text{ft/min}$ ”.

d. Medição de foto RPM, o display exibe o indicador “RPM” e a luz laser é gerada.


**OBS - Faça isso com o equipamento desligado.**

#### Nota:

- Depois de selecionar a função, solte o botão, a função será salva na memória, mesmo após desligar o instrumento.
- Ligue o instrumento novamente, a função selecionada será exibida.

#### 5-2. Memória de Foto RPM

1. Selecione a função “Photo RPM”

2. Aplique uma “fita refletiva” ao objeto medido. Pressione o botão “Operation” continuamente e mire o laser no objeto a ser medido. Verifique se o indicador “

#### Consideração de medição

Caso o valor medido de RPM seja muito baixo (menor que 50RPM), recomendamos que mais fitas refletivas sejam coladas no objeto. Isto aumentará a resolução, a precisão e o tempo de amostragem rápido ao dividir os valores obtidos pelo número de fitas.

#### 5-3 Medição de contato RPM

1. Selecione a função “Contact RPM”. Através da tecla “Function”

2. Pressione o botão “Operation” e levemente pressione o adaptador “RPM” contra o orifício central no eixo rotativo de medição. Solte o botão de medição quando o valor se estabilizar.

#### 5-4. Medição de velocidade de superfície

1. Selecione a função de velocidade de superfície “ $\text{m/min}$ ” ou “ $\text{ft/min}$ ”.

2. Pressione o botão “Operation” e encaixe a ponta cilíndrica no instrumento. Solte o botão “Operation” quando o valor se estabilizar.



Cnt: Exibe o número de dados na memória  
CLR: Limpa os dados existentes na memória.  
ESC: Abandona a função de ajuste avançado

### 3. Desligamento automático

- Utilize o botão "HOLD" para selecionar função "OFF".
- Pressione o botão "Function" ou "Unit" para selecionar "1" ou "0".
  - Caso o valor exibido seja "0", a função está desativada.
  - Caso o valor exibido seja "1", a função está ativada.
- Para mudar o tempo de amostragem do data logger
  - Utilize o botão dentro do setup "HOLD" pra selecionar a função "ESC".
  - Pressione o botão "Function" para selecionar o tempo de amostragem entre 0, 1, 2, 10, 30, 60, 600, 1800, 3600 segundos.
  - Após definir o tempo de amostragem, pressione o botão "Enter" para salvar o tempo de amostragem como padrão.

5. Para exibir o número de dados na memória  
Utilize o botão "HOLD" e selecione a função "Cnt".  
Neste momento o display exibirá o número de dados existentes na memória

- Para limpar os dados existentes na memória
  - Pressione o botão "HOLD" e selecione a função CLR.
  - Pressione o botão "Function" ou "Unit"
    - Caso o valor exibido seja "0", a memória não será limpa.
    - Caso o valor exibido seja "1", a memória será limpa.



- ESC
  - Utilize o botão "HOLD" para selecionar a função ESC.
  - Pressione o botão "Function" momentaneamente em sequência, a função será mudada.

## 5. Procedimento de Medição (Tacômetro)

### 5-1. Mudança de Função

- Pressione e mantenha pressionado o botão "Operation". (lateral)
- Pressione o botão "Function" momentaneamente em sequência, a função será mudada.

- Caso a função de deslocamento esteja medindo o valor "p-p" (pico a pico)  
juntamente com a função hold, o display exibirá os indicadores "DIP" e "MAX. HOLD".
- Reajuste da função Max. hold  
Caso o usuário pretenda reajustar o valor de função MAX. hold pressione e mantenha pressionado o botão "Zero" por pelo menos 2 segundos, o display voltará para o valor zero e efetuará uma nova medição "Max. hold".

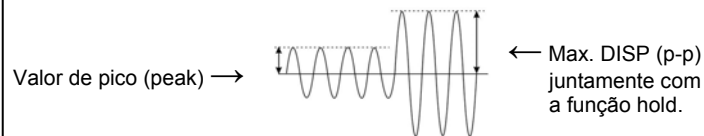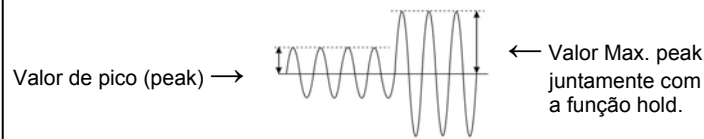

### 4-4. Data Hold

Durante a medição, pressione o botão "Hold" para congelar o valor medido, o display exibirá o indicador "Hold". Pressione o botão "Hold" novamente para voltar ao modo normal.

### 4-5 Registro de dados (Memória máxima e mínima)

A função de registro de dados (Data Record) exibe o valor mínimo e máximo registrado durante as medições de :

Aceleração (RMS)  
Velocidade (RMS)  
Deslocamento p-p)

Medição de valores máximo e mínimo

a- Para iniciar o registro dos valores Máximo e Mínimo, pressione o botão REC, o display exibirá a sigla REC.

b- Ao pressionar o botão REC novamente, o display exibirá MAX ao lado da sigla REC, e o valor máximo encontrado na medição.

c- Ao pressionar o botão REC novamente, o display exibirá MIN ao lado da sigla REC e o valor mínimo encontrado na medição.

d- Para sair da função máximo e mínimo, pressione o botão REC por dois segundos, o equipamento retornará ao modo de medição instantânea.

#### **4-6. Procedimento de ajuste de Zero**

Caso o equipamento seja ligado e se estabilize em um valor diferente de zero, pressione o botão HOLD/ESC por 02 segundo, o display exibirá zero.

#### **4-7. Data Logger**

Antes de utilizar o data logger do MV-690, é necessário selecionar a taxa de amostragem do instrumento.

A taxa de amostragem nada mais é do que o intervalo entre um registro e outro, e pode ser ajustada para 0, 1, 2, 10, 30, 60, 600, 1800, e 3600 segundos.

Para armazenar registros manualmente, devemos configurar esta taxa de amostragem para zero.

Configurando a taxa de amostragem para armazenamento de dados manual

- Com o equipamento desligado pressione e mantenha pressionado o botão HOLD/ESC e ligue o equipamento, o display exibirá OFF e 0 de forma intermitente.

- Em seguida, pressione o botão HOLD/ESC uma vez, a palavra Séc 0 piscará de forma intermitente.

- Pressione o botão Function/Send até que Séc 0 seja exibida de forma intermitente no display.

- Pressione o botão Enter em seguida Esc várias vezes, até que o equipamento salve os dados selecionados e desligue automaticamente.

Armazenamento de dados de forma manual (data logger manual)

- Ligue o equipamento

- Pressione o botão Enter/Rec

- Pressione o botão Unit/Logger cada vez que desejar armazenar um dado na memória do equipamento.

- Para sair do modo de gravação manual, pressione o botão Enter/Rec por dois segundos, até que a sigla Rec desapareça do display.

Armazenamento de dados de forma automática ( data logger automático )  
**Obs: Antes de iniciar a coleta de dados, a taxa de amostragem deve ser redefinida.**

- Ligue o medidor

- Pressione o botão Enter/Rec, a sigla Rec será exibida no canto superior esquerdo do display.

- Pressione uma vez o botão Unit/Logger até que seja exibido um símbolo piscando no canto inferior direito do display, indicando que os dados estão sendo armazenados.

- Para finalizar a gravação, pressione o botão Unit/Logger uma vez e mantenha o botão Rec pressionado por dois segundos, até a sigla Rec desaparecer do display.

#### **4-8. Como descarregar os dados**

1. para descarregar um dado do instrumento, cancele primeiramente a função "Hold" e a função de gravação "Record".

2. Pressione o botão "SEND" e segure por 2 segundos, até que o display inferior exiba "r-232".

3. Pressione o botão Send, o display inferior exibirá Send e o Display superior iniciará uma contagem a partir de 0 até alcançar o número de dados gravados na memória, neste momento, o dado estará sendo descarregado através do terminal de saída RS-232.

4. Caso deseje descarregar os dados no computador, será necessária a conexão do cabo opcional mod. CRS-20 ou USB e o software opcional de aquisição de dados mod. S-100

#### **4-9. Desligamento automático**

O instrumento tem como padrão o desligamento automático. Esta função pode ser desativada. Vide a seção abaixo.

#### **4-10. Procedimento de ajuste avançado**

1. Desligue o instrumento, pressione e segure o botão "HOLD", depois pressione o botão "Power" então solte o botão "HOLD".

2. pressione o botão "HOLD" para selecionar uma das cinco funções descritas abaixo:

OFF: Gerenciamento do desligamento automático.

SEC: Muda o tempo de amostragem do data logger.